




BLOQUE I. TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

Tema 1. Tecnologías de Mecanizado

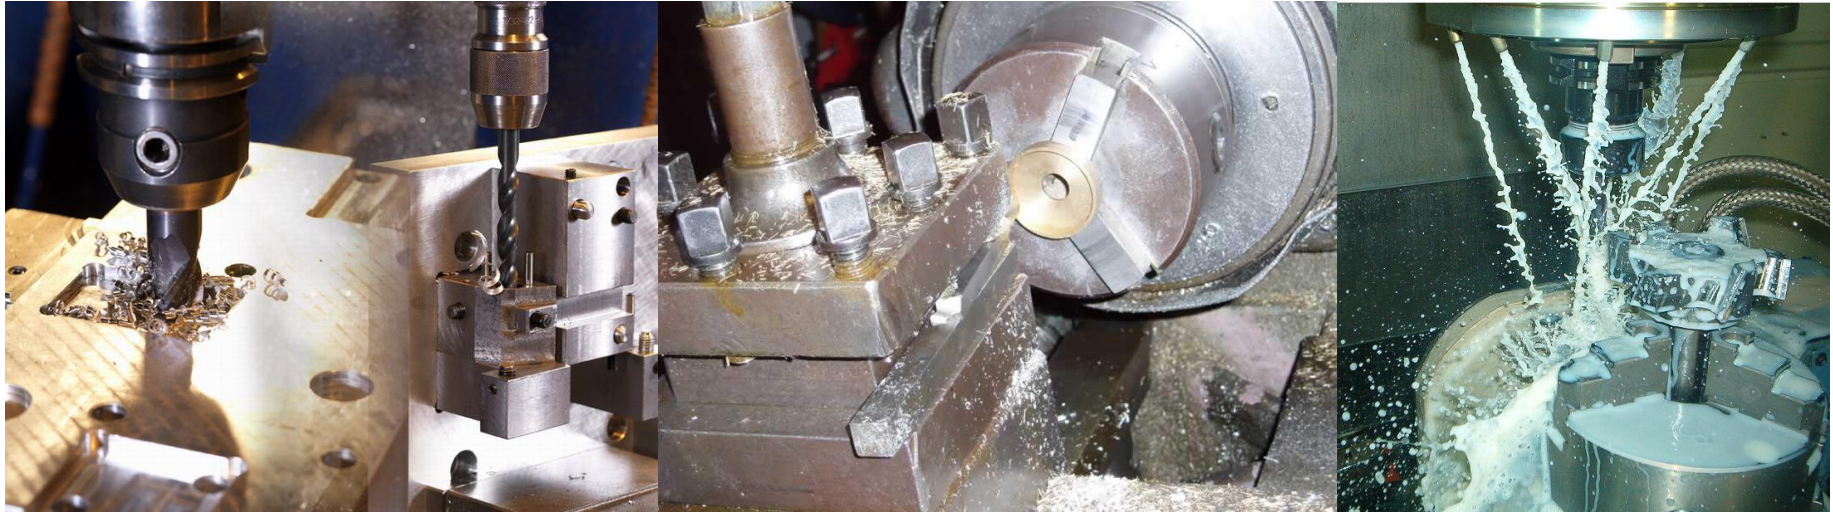

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Conceptos básicos

Mecanizado:

Proceso de fabricación en el que se emplea una herramienta de corte para separar el exceso de material de una pieza de trabajo de manera que el material remanente sea la forma de la pieza deseada.



Cambio de volumen

Acción predominante → **Deformación cortante**

Generalmente se aplica después de otros procesos de fabricación

Produce la geometría final: dimensiones y acabado


MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Herramienta de corte

Característica **común** de los procesos de mecanizados: la herramienta de corte forma una **viruta**.

Movimiento primario: VELOCIDAD DE CORTE

Movimiento secundario: AVANCE

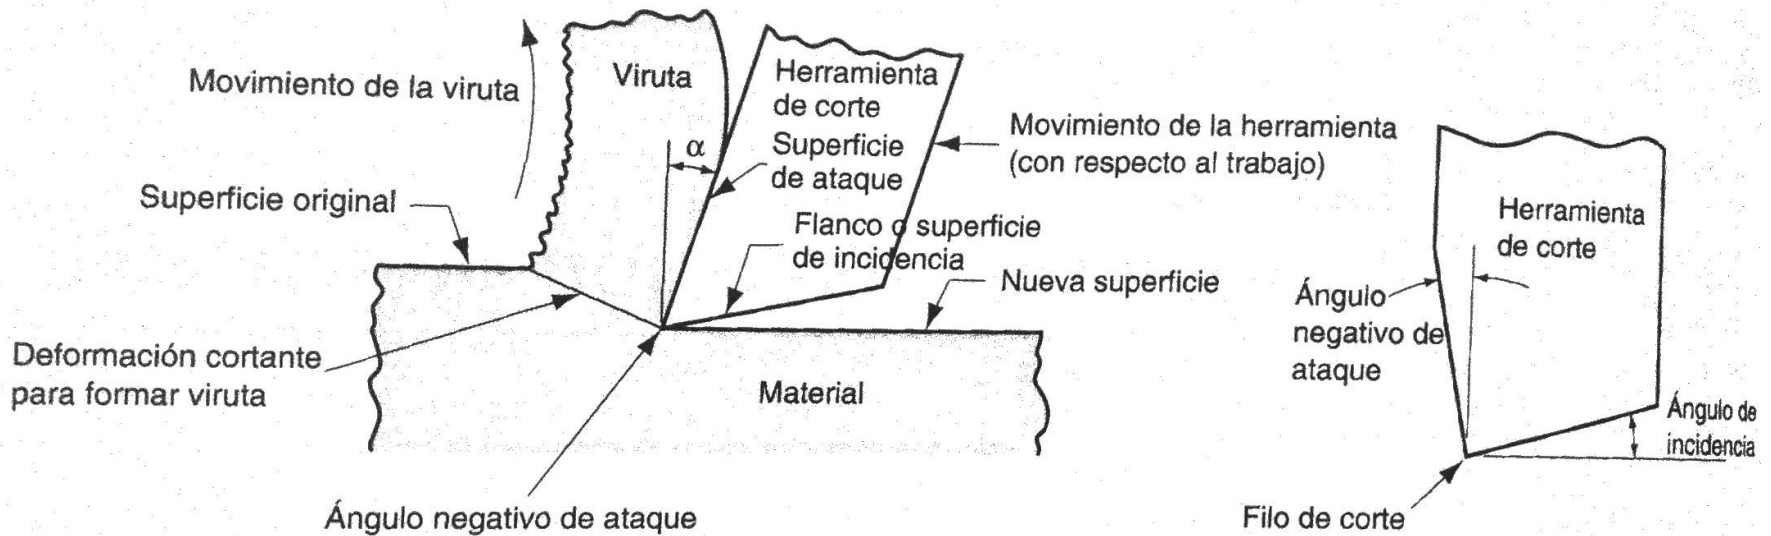





MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Herramienta de corte

- a) Movimiento de **corte**: movimiento que sin avance sólo arranca viruta durante una revolución o durante una carrera.
- a) Movimiento de **avance**: combinado con el de corte produce el arranque de viruta continuo.
- a) Movimiento de **penetración**: determina la profundidad de corte.
- a) Movimiento de **aproximación**: movimiento necesario antes de entrar en contacto con la herramienta y empezar a mecanizar.

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA


Herramienta de corte

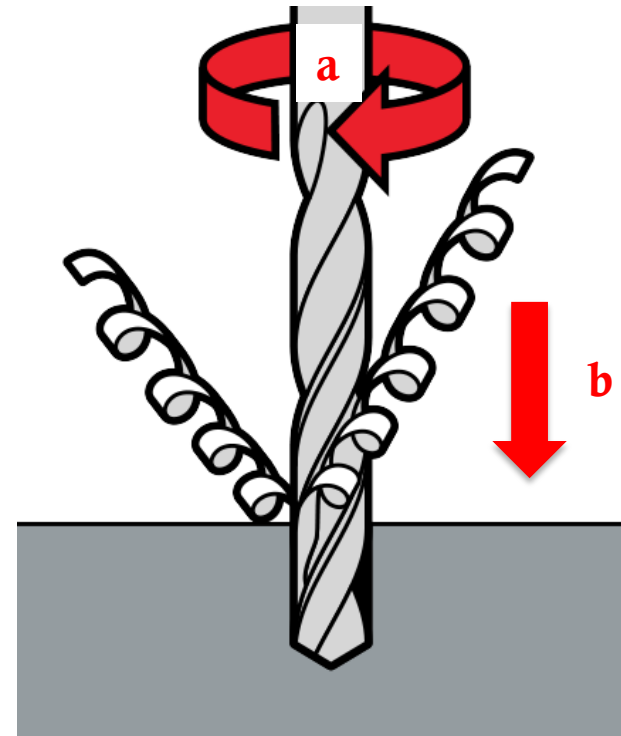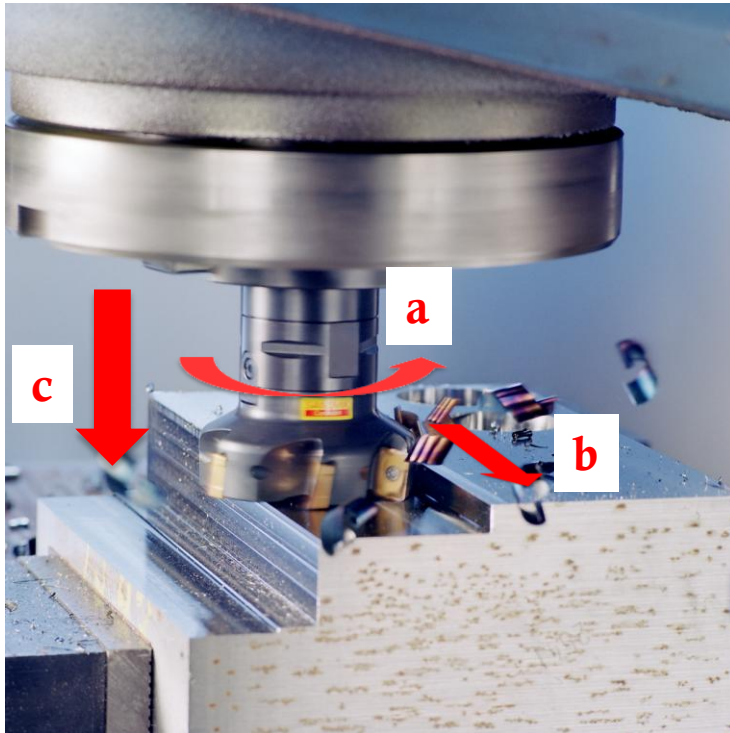

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Material de la herramienta de corte

1. Dureza en frío.
1. Dureza en caliente.
1. Tenacidad.
1. Disipación rápida del calor generado.
1. Superficie con bajo rozamiento.
1. Características mecánicas que eviten deformaciones.
1. Precio acorde con su vida y tipo de operación en la que se emplea.

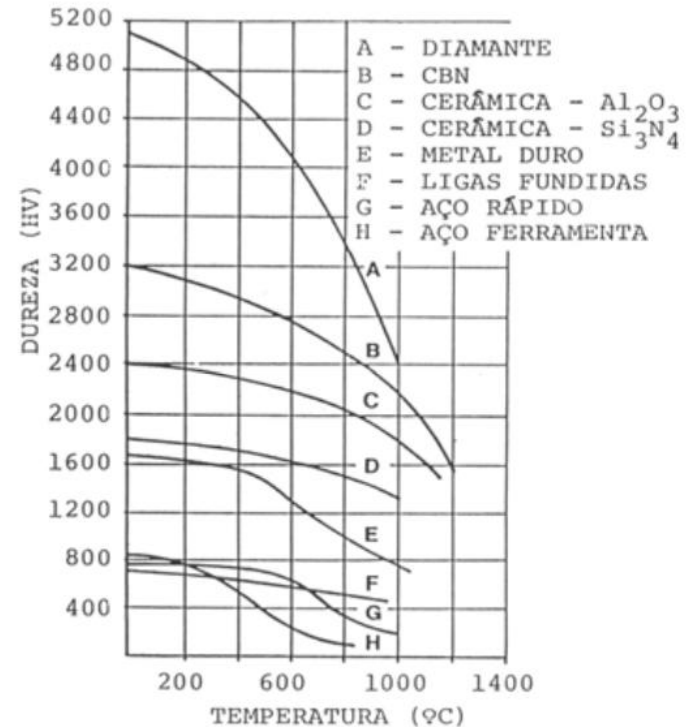



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Material de la herramienta de corte

1. Aceros al carbono: brocas, fresas y machos de roscas para mecanizado de materiales blandos.
1. Aceros rápidos (hasta 600 °C): son los más utilizados. Mayores velocidades que aceros al carbono.
 - Aceros al molibdeno (más tenaces).
 - Aceros al wolframio.
 - Aceros al cobalto (más frágiles y duros en caliente).
 - Aceros al vanadio.
 - Con recubrimiento (TiN, TiCN,): tenacidad + dureza.



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA


Material de la herramienta de corte

3. Metales duros y carburos: aleaciones por la sinterización de carburos de Cr, Mo, Ta, Ti, V y W. Resistencia al desgaste y elevadas temperaturas. Grandes velocidades de corte.
4. Cerámicas: CERMET, cerámicas basadas en alúmina y cerámicas basadas en nitruro de Si. Trabajan a grandes velocidades de corte pero son muy frágiles.
5. Diamante: procesos de rectificado aunque también en torneado, taladrado y fresado. Mecanizado de aleaciones ligeras (2000 m/min) y materiales compuestos de fibra de carbono.




MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Material de la herramienta de corte

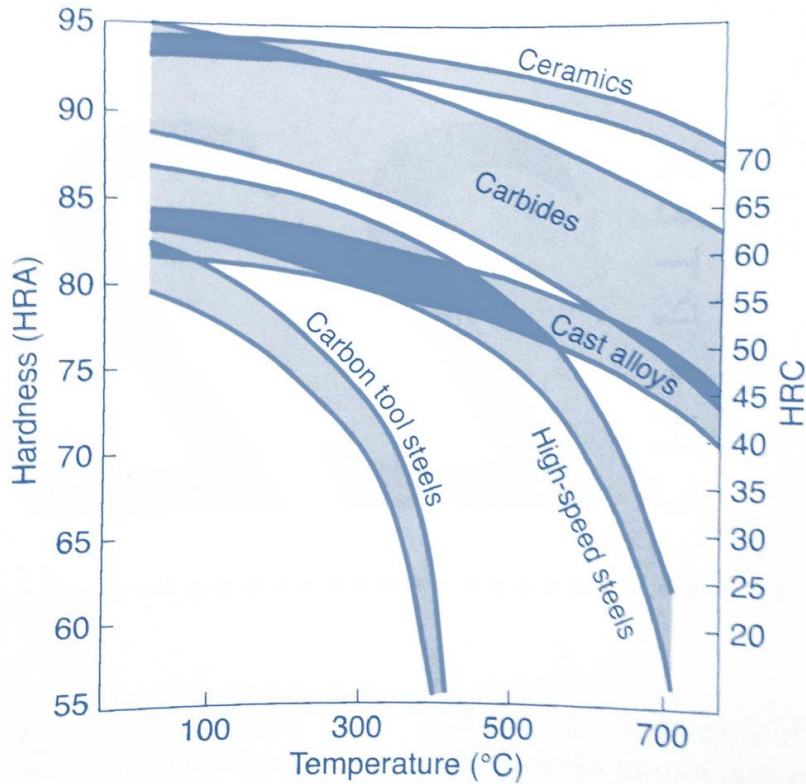


Rango de dureza, resistencia a desgaste, resistencia mecánica y tenacidad

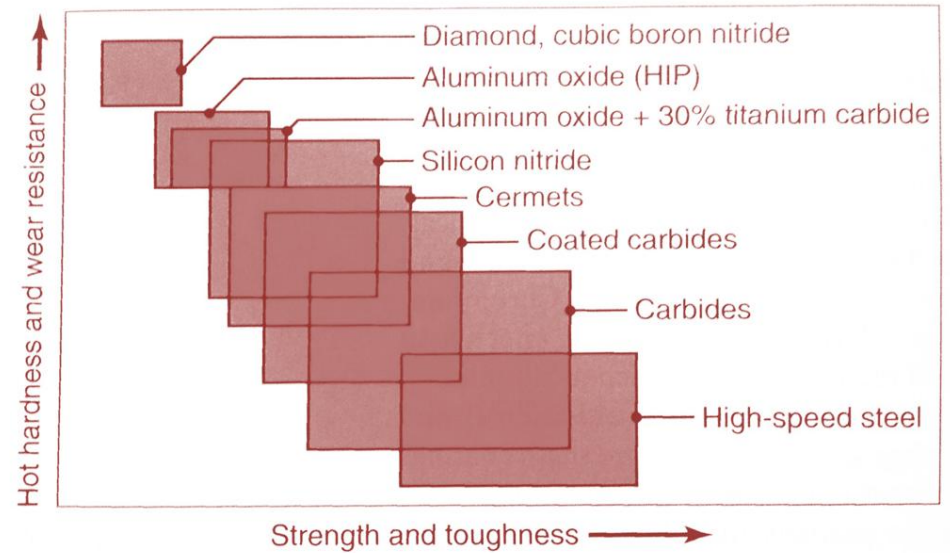



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Material de la herramienta de corte

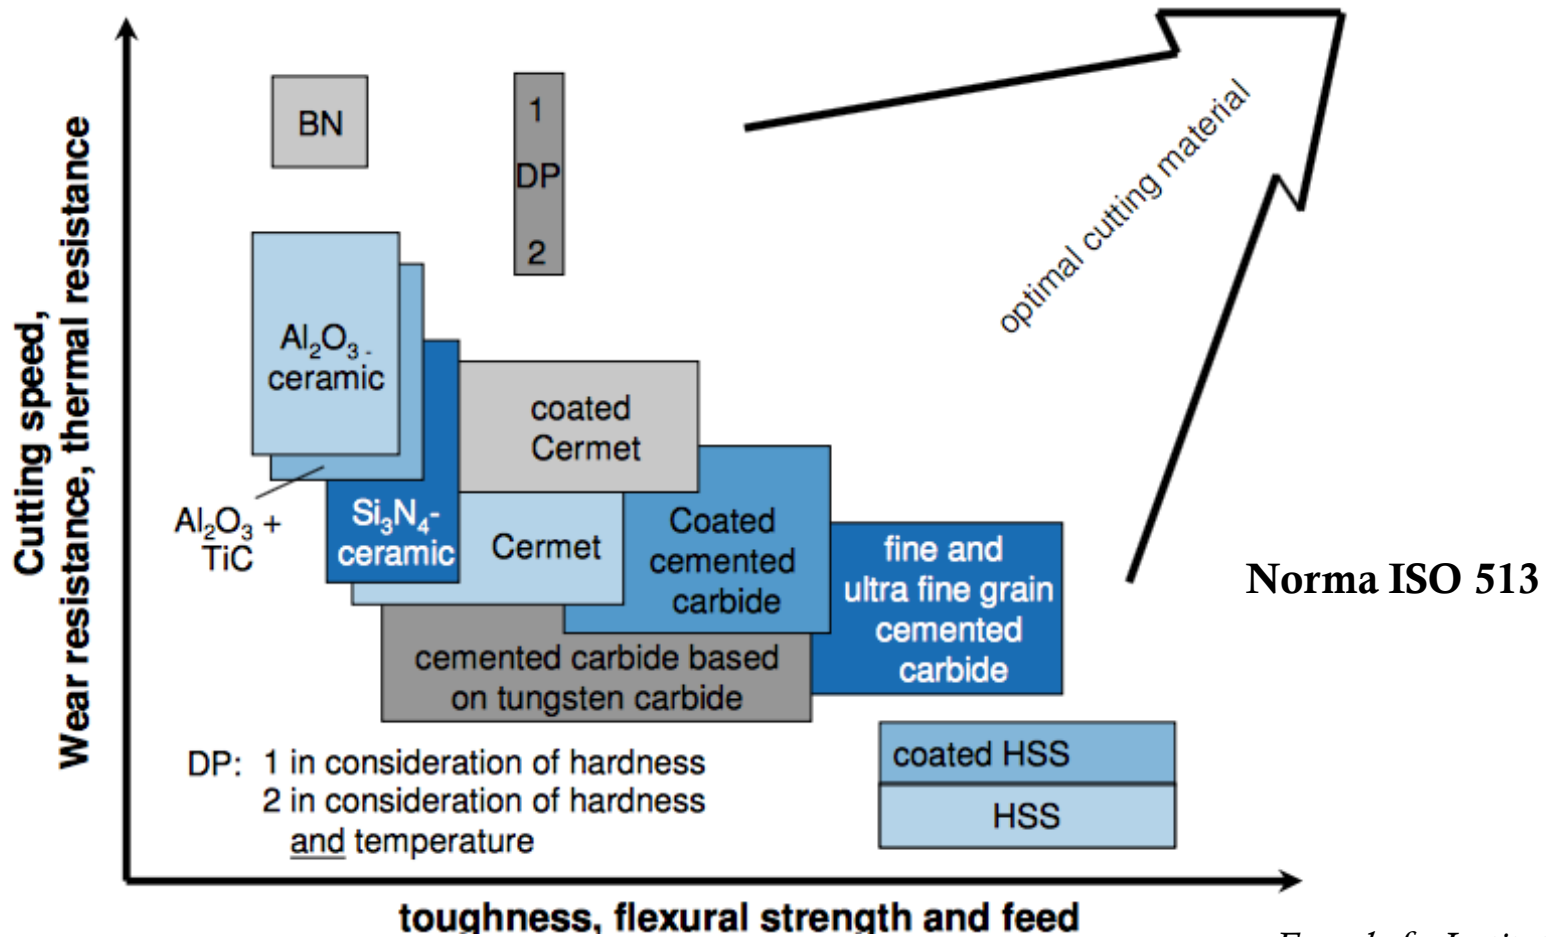

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Material de la herramienta de corte

	High-speed steels	Cast-cobalt alloys	Uncoated carbides	Coated carbides	Ceramics	Polycrystalline cubic boron nitride	Diamond
Hot hardness	→						
Toughness	←						
Impact strength	←						
Wear resistance	→						
Chipping resistance	←						
Cutting speed	→						
Thermal-shock resistance	←						
Tool material cost	→						
Depth of cut	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Very light for single-crystal diamond
Processing method	Wrought, cast, HIP* sintering	Cast and HIP sintering	Cold pressing and sintering	CVD or PVD†	Cold pressing and sintering or HIP sintering	High-pressure, high-temperature sintering	High-pressure, high-temperature sintering

Source: After R. Komanduri.

*Hot-isostatic pressing.

†Chemical-vapor deposition, physical-vapor deposition.

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Maquinabilidad

TABLA 25.1 Valores aproximados del número de dureza Brinell e índices de maquinabilidad para materiales seleccionados.

Material	Dureza Brinell	Índice de maquinabilidad ^a	Material	Dureza Brinell	Índice de maquinabilidad ^a
Acero base: B1112	180-220	1.00	Acero de herramienta (no endurecido)	200-250	0.30
Acero al bajo carbono C1008, C1010, C1015	130-170	0.50	Fundición de hierro Suave	60	0.70
Acero al medio carbono C1020, C1025, C1030	140-210	0.65	Dureza media	200	0.55
Acero al alto carbono C1040, C1045, C1050	180-230	0.55	Duro	230	0.40
Acero aleado ^b 1320, 1330, 3130, 3140	170-230	0.55	Superalaciones Inconel	240-260	0.30
4130	180-200	0.65	Inconel X	350-370	0.15
4140	190-210	0.55	Waspalloy	250-280	0.12
4340	200-230	0.45	Titanio Puro	160	0.30
4340 (fundición)	250-300	0.25	Aleaciones	220-280	0.20
6120, 6130, 6140	180-230	0.50	Aluminio 2-S, 11-S, 17-S	Suave	5.00 ^c
8620, 8630	190-200	0.60	Aleaciones de aluminio (suaves)	Suave	2.00 ^d
B1113	170-220	1.35	Aleaciones de aluminio (duras)	Duro	1.25 ^d
Acero de libre maquinado	160-220	1.50	Cobre	Suave	0.60
Acero inoxidable 301, 302	170-190	0.50	Latón	Suave	2.00 ^d
34	160-170	0.40	Bronce	Suave	0.65 ^d
316, 317	190-200	0.35			
403	190-210	0.55			
416	190-210	0.90			

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Tiempo de vida de la herramienta de corte

Fórmula de Taylor:

$$vt^n = C$$

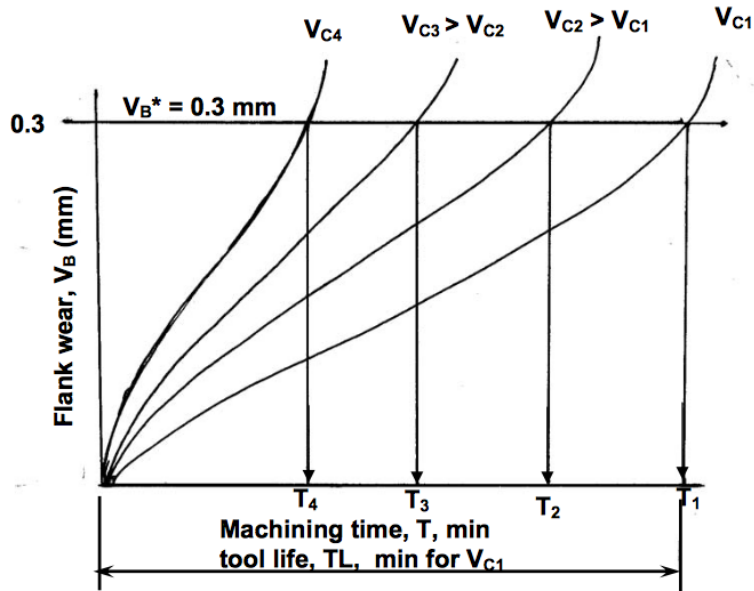


Fig. 3.2.3 Growth of flank wear and assessment of tool life

Metales duros: $1/n = 5-7$
 Cerámicas: $1/n = 2$
 HSS: $1/n > 7$

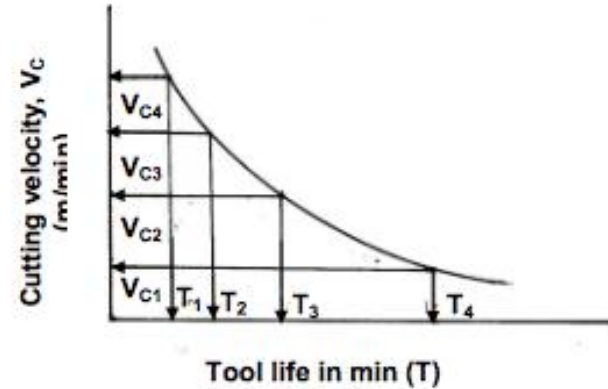


Fig. 3.2.4 Cutting velocity – tool life relationship

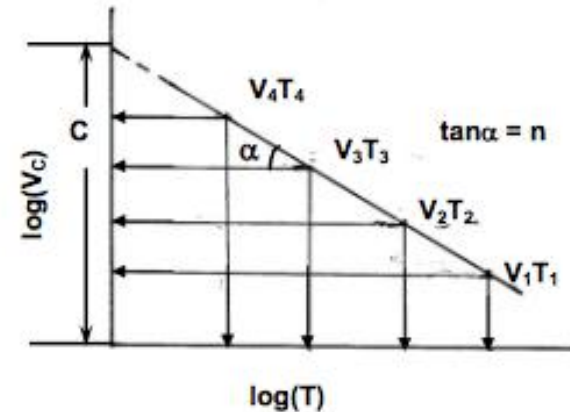


Fig. 3.2.5 Cutting velocity vs tool life on a log-log scale



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Tiempo de vida de la herramienta de corte

Mecanismos de desgaste:

- Desgaste por **abrasión** ← Partículas libres
- Desgaste por **adhesión** ← Elevadas presiones y temperaturas
- Desgaste por **fatiga** ← Combinación termomecánica
- Desgaste por **difusión** ← Intercambio de átomos herramienta-pieza
- Desgaste por **oxidación** ← Óxidos de la herramienta
- **Choques** ← Corte discontinuo o errores



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Tiempo de vida de la herramienta de corte

Consecuencias del desgaste de la herramienta:


- Desgaste de flanco: microscopía óptica – desgaste de la superficie de incidencia

Desgaste por
abrasión

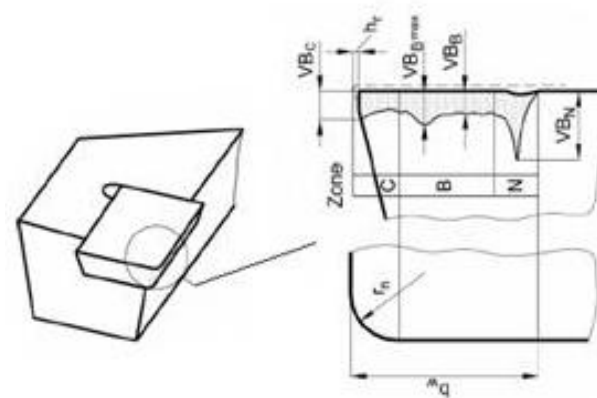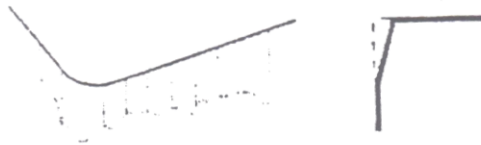

- Desgaste de cráter

Desgaste por
abrasión y difusión

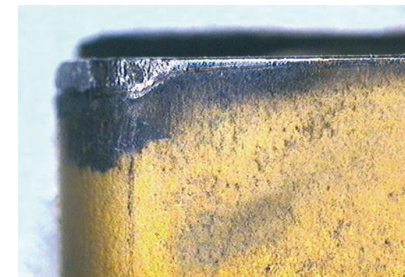

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Tiempo de vida de la herramienta de corte

Grado de desgaste de la herramienta:


- Formación de filo recrecido (BUE – Built Up Edge)

Desgaste por adhesión



- Deformación plástica del filo

Excesiva temperatura de corte y esfuerzos de mecanizado

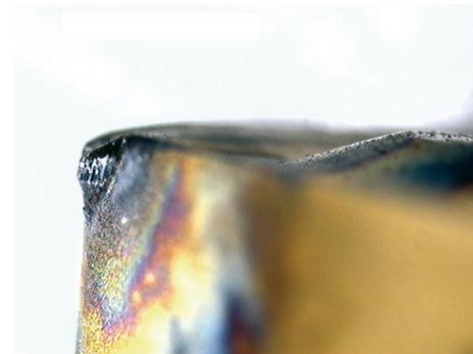

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Tiempo de vida de la herramienta de corte

Grado de desgaste de la herramienta:


- Formación de fracturas y fisuras




Mellado



Fisuras térmicas

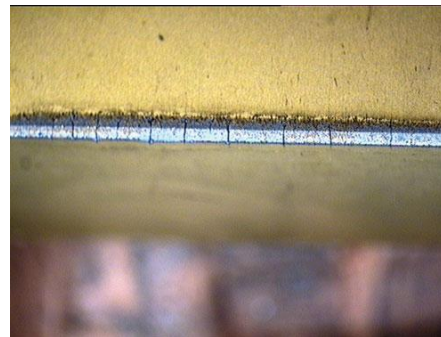

Fisuras por fatiga mecánica

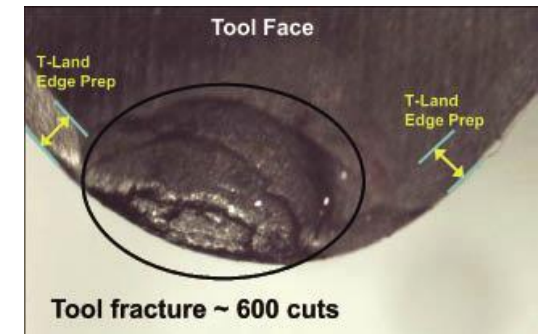

MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Tiempo de vida de la herramienta de corte

Grado de desgaste de la herramienta:

- Formación de fracturas y fisuras



Astillado



Fractura mecánica



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA


Condiciones de corte

1. Velocidad de corte (v)
2. Avance (f)
3. Profundidad de corte (d)

Movimiento relativo

Velocidad de arranque de viruta (Q):

$$Q = v f d$$

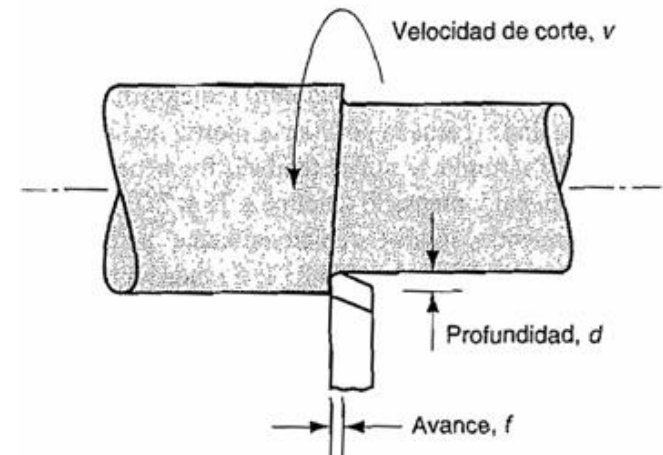



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Condiciones de corte

1. **Velocidad de corte** (v), generalmente en m/min:

- Material de la pieza.
- Material de la herramienta.
- Sección de viruta.
- Refrigeración.
- Tipo de construcción de la máquina y otros.

1. **Avance** (f): conocidos la velocidad de giro (N) y el avance se puede calcular la velocidad de avance, generalmente en mm/min.

1. **Profundidad de corte** (d): a partir de la profundidad de corte y el avance se puede calcular la sección de viruta ($s = ad$).



OPERACIONES DE MECANIZADO

Condiciones de corte

1. Corte para **desbaste**: grandes cantidades de material de la pieza de trabajo
2. Corte de **acabado**: alcanzar las dimensiones finales, las tolerancias y el acabado de la superficie.

Categoría	f (mm)	d (mm)
Desbaste primario	0.40 – 1.25	2.5 – 2.0
Acabado	0.125 – 0.4	0.75 – 2.00

Necesidad de enfriar o lubricar la herramienta de corte: fluido de corte



MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA

Máquina herramienta

Máquina herramienta: cualquier máquina accionada por fuerza motriz que realiza operaciones de mecanizado, incluido el rectificado .

1. **Sostener** la parte de trabajo
2. Poner en **posición** la herramienta con respecto al trabajo
3. Proporcionar la **potencia** para el proceso de mecanizado

- Operario
- Control numérico (CNC)

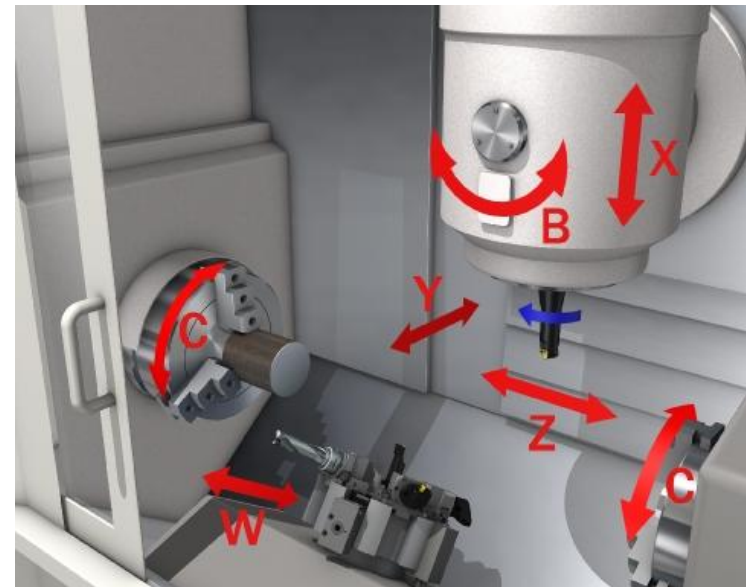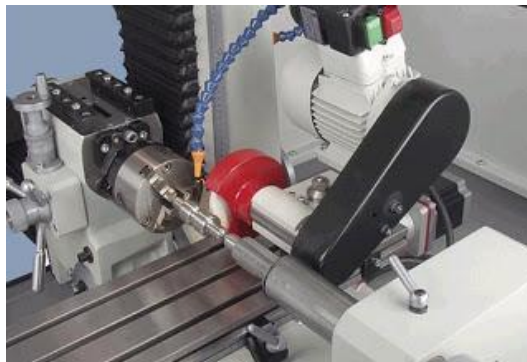


TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Modelo de corte ortogonal

Hipótesis:

Herramienta en forma de cuña cuyo filo es perpendicular a la dirección de la velocidad de corte.

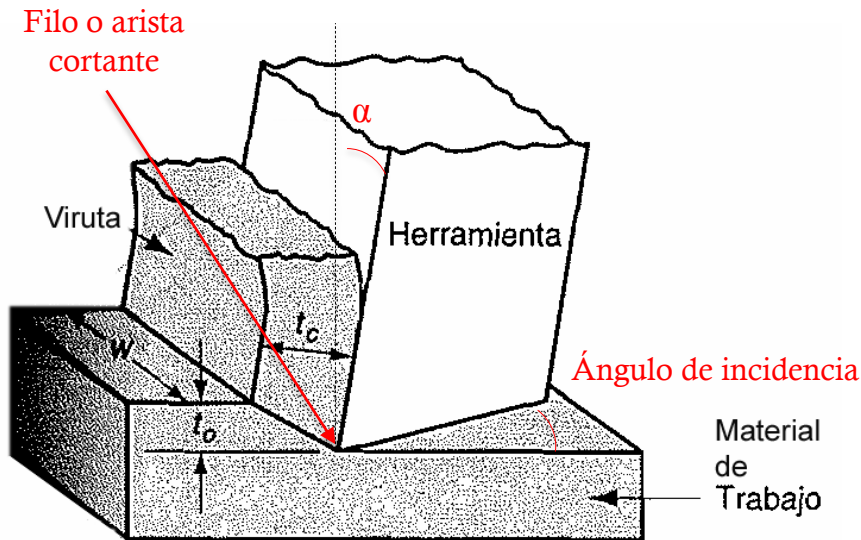

- Ángulo de ataque (α)
- Ángulo de incidencia
- Espesor de la viruta antes de su formación (t_o)
- Espesor de la viruta después de su formación (t_c)


Relación de viruta (r):

$$r = t_o/t_c < 1$$

TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Modelo de corte ortogonal

Permite establecer una relación entre el espesor de la viruta (t), el ángulo de ataque (α) y el ángulo del plano de corte (Φ).

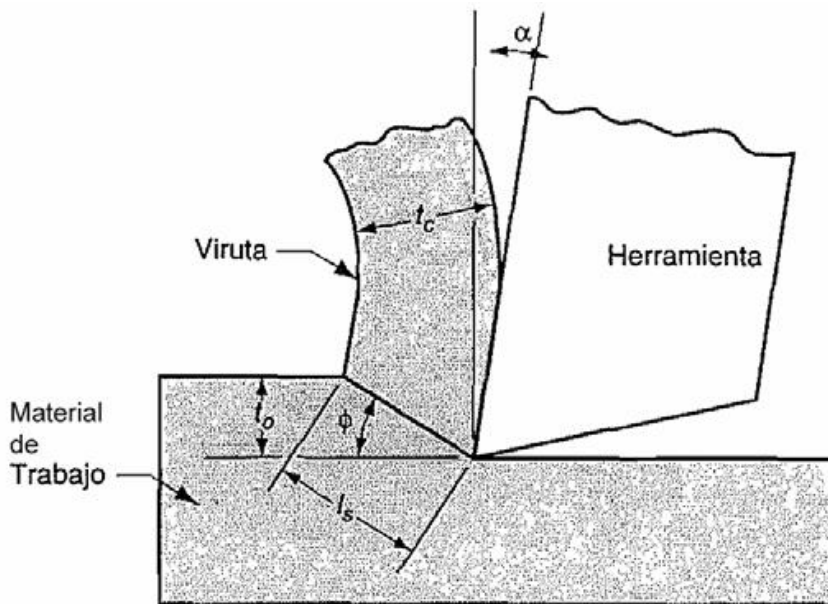

$$t_o = l_s \operatorname{sen}\Phi$$

$$t_c = l_s \cos(\Phi - \alpha)$$

$$r = (l_s \operatorname{sen}\Phi) / (l_s \cos(\Phi - \alpha))$$




$$\tan\Phi = (r \operatorname{cos}\alpha) / (1 - r \operatorname{sen}\alpha)$$

l_s : longitud del plano de corte

TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Modelo de corte ortogonal

Deformación cortante a lo largo del plano de corte

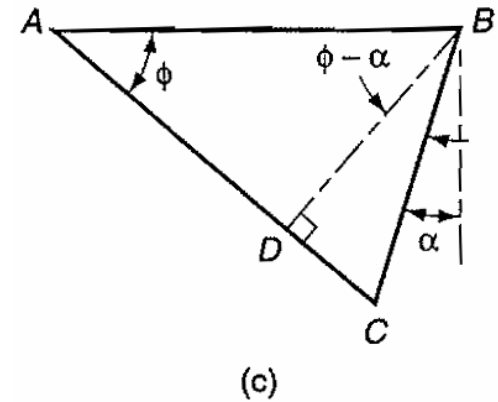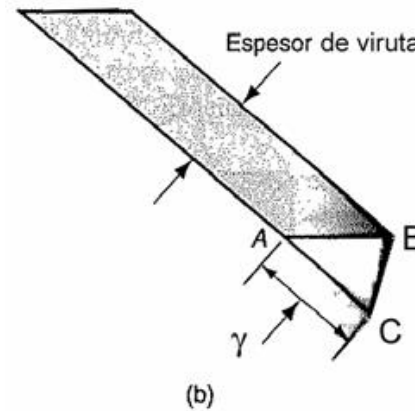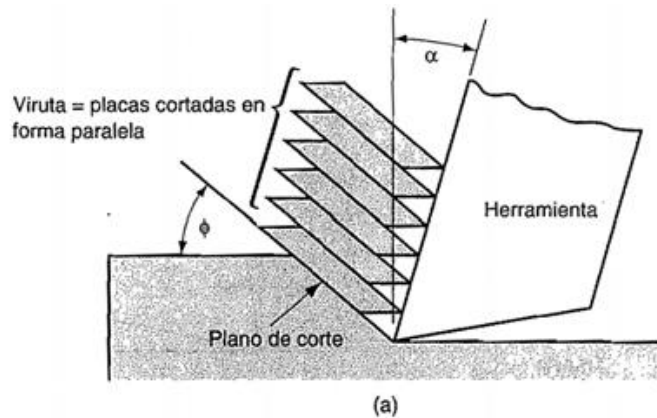

$$\gamma \approx AC/BD = (AD + DC)/BD = \cot\Phi + \tan(\Phi - \alpha)$$



TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Problema 1

En una operación de mecanizado que se aproxima por el modelo de corte ortogonal, la herramienta de corte tiene un ángulo de ataque de 10° . El espesor de la viruta antes del corte es de 0.05 mm y después del corte es de 0.15 mm. Calcular el plano de corte y la deformación cortante en la operación.



TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Problema 1

En una operación de mecanizado que se aproxima por el modelo de corte ortogonal, la herramienta de corte tiene un ángulo de ataque de 10° . El espesor de la viruta antes del corte es de 0.05 mm y después del corte es de 0.15 mm. Calcular el plano de corte y la deformación cortante en la operación.

$$r = \frac{0,05}{0,15} = 0,333$$

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{0,333 \cos 10}{1 - 0,333 \operatorname{sen} 10} = 0,348 \quad \longrightarrow \quad \phi = \operatorname{arctg} \phi = 19,18^\circ$$

$$\gamma = \operatorname{cotg} 19,18 + \operatorname{tg} (19,18 - 10) = 3,036 \text{ mm/mm}$$



TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Modelo de corte ortogonal


Desviaciones:

1. El proceso de deformación cortante **no ocurre sobre un plano** sino en una zona delgada de corte. Experimentalmente se ha demostrado que el espesor es de unas centésimas de mm lo que hace que en la mayor parte de los casos el error sea mínimo.
2. Se produce una **deformación cortante adicional** resultante del rozamiento entre la viruta y la superficie de incidencia de la herramienta.
3. La formación de la viruta depende del **tipo de material y de las condiciones de corte**.


TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Modelo de corte ortogonal

Viruta continua o plástica

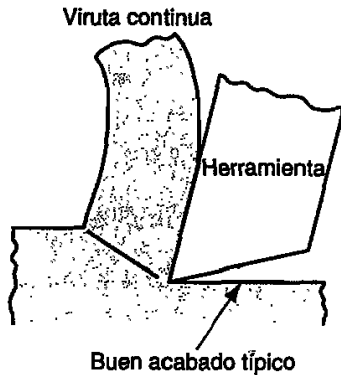


Dúctil:
Velocidad alta con
avance y
profundidad bajos.

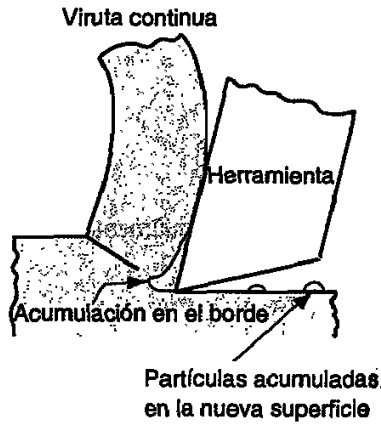

Dúctil:
Velocidad baja o media. La
fricción ocasiona soldadura
de material en el filo de
corte

Viruta discontinua o arrancada

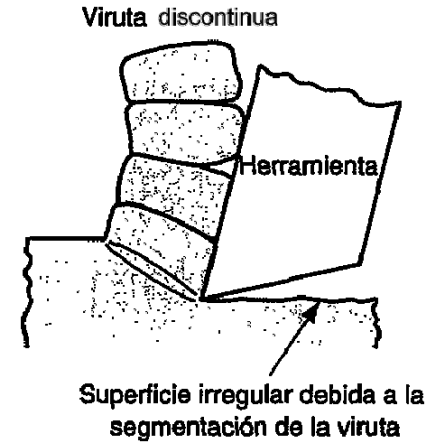

Frágil:
Avance y
profundidad
elevados

TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA


Relaciones de fuerza

1. Fuerza de fricción (F)
2. Fuerza normal a la fricción (N)


Coeficiente de fricción entre la herramienta y la viruta:

$$\mu = \frac{F}{N}$$

$$\mu = \tan \beta$$

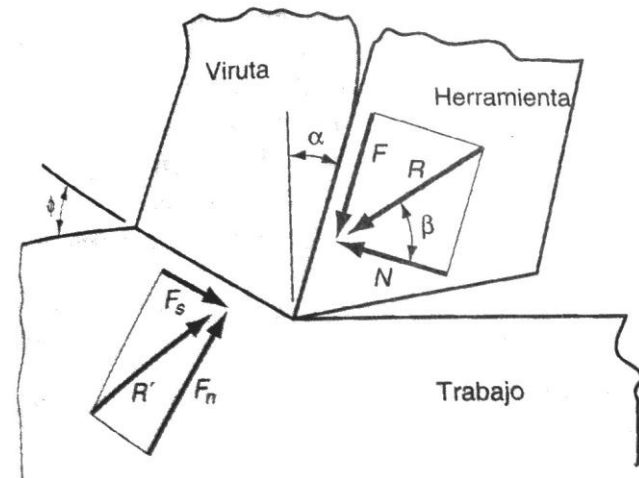

(a)

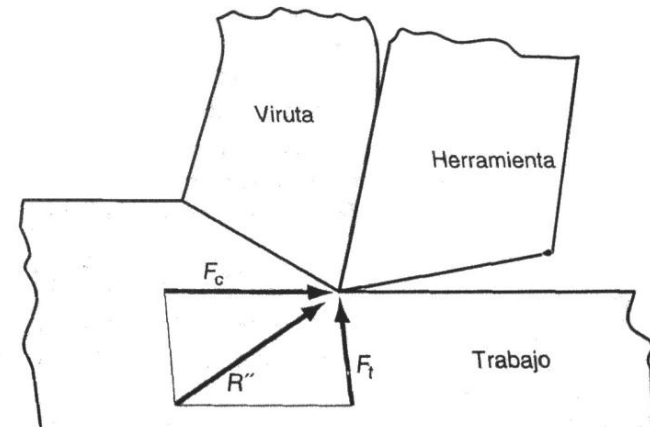

(b)

TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA


Relaciones de fuerza

3. Fuerza cortante (F_s)
4. Fuerza normal a la cortante (F_n)


Esfuerzo cortante:

$$\tau = \frac{F_s}{A_s}$$

$$A_s = \frac{t_o w}{\text{sen}\phi}$$

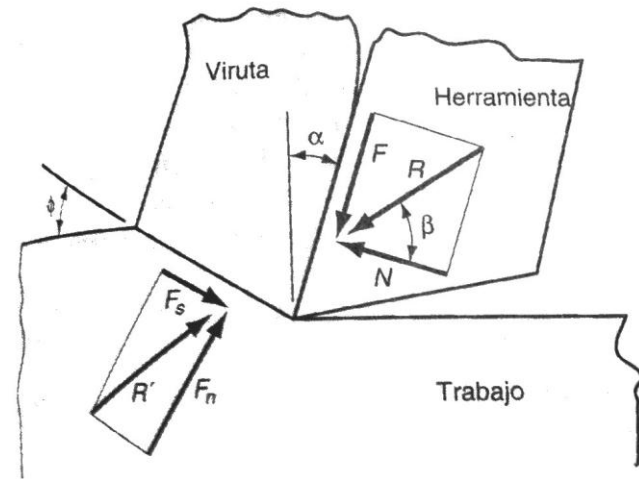

(a)

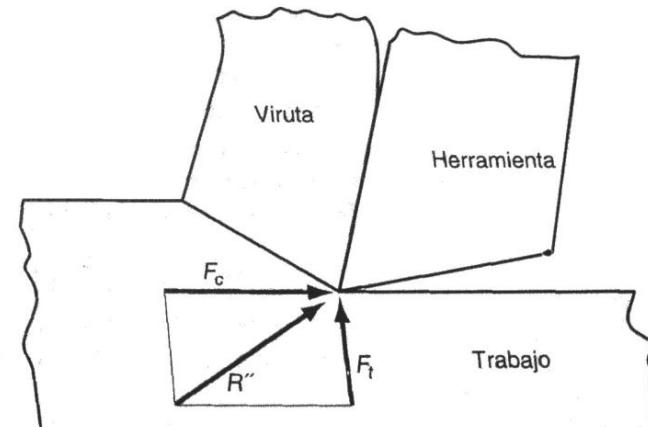

(b)

TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Relaciones de fuerza


5. Fuerza de corte (F_c)
6. Fuerza de empuje (F_t)

$$F = F_c \operatorname{sen} \alpha + F_t \operatorname{cos} \alpha$$


$$N = F_c \operatorname{cos} \alpha - F_t \operatorname{sen} \alpha$$

$$F_s = F_c \operatorname{cos} \phi - F_t \operatorname{sen} \phi$$

$$F_n = F_c \operatorname{sen} \phi + F_t \operatorname{cos} \phi$$

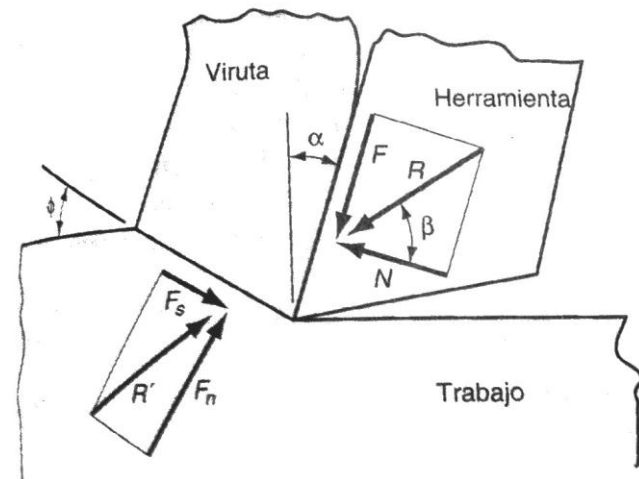

(a)

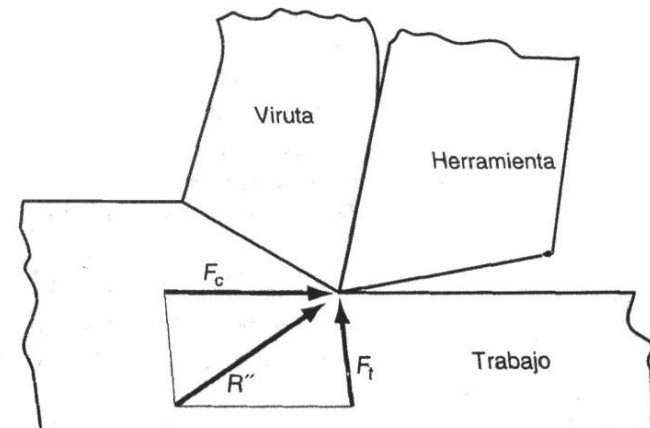


(b)

TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Ecuación de Merchant

$$\tau = \frac{F_c \cos \phi - F_t \sin \phi}{t_0 w / \sin \phi}$$

$$\phi = 45 + \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2}$$

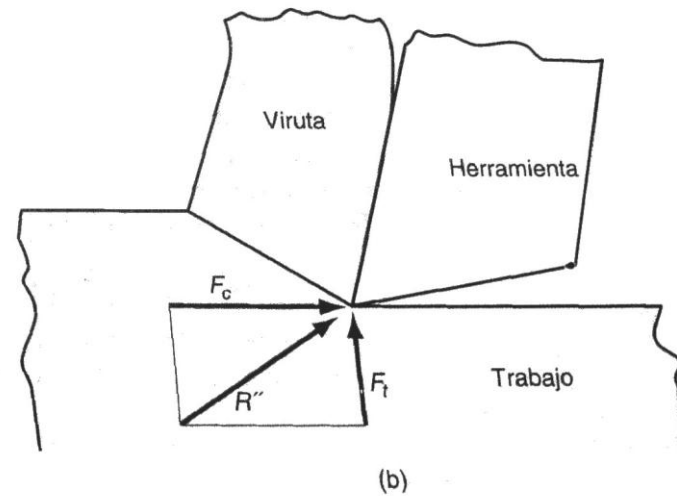



TEORÍA DE LA FORMACIÓN DE VIRUTA

Relaciones de potencia y energía

$$P = F_c \cdot v$$

$$P_u = \frac{P}{v t_0 w} = \frac{F_c v}{v t_0} = \frac{F_c}{t_0 w}$$

Temperatura de corte (Método de Cook)

$$T = 0.4 \cdot \frac{P_u}{\rho C} \left(\frac{v t_0}{k} \right)^{0.33}$$

P_u : Potencia unitaria (Nm/mm³)

ρ : Densidad

C : Calor específico volumétrico (J/mm³°C)

K : Difusividad térmica del material de trabajo (m²/s)

Funciones, selección y tipos

- Aumentar la velocidad de corte: **productividad**.
- Alargar la **vida de la herramienta**: reducción del desgaste.
- Mejor **acabado y control dimensional**.

1. Funciones:

Lubricación

Refrigeración

Eliminación de la viruta

Protección del óxido

1. Selección:

- Tipo de operación.
- Condiciones de la operación.
- Material a mecanizar.
- Calidad del agua (dura o blanda): miscibilidad.
- Salubridad y restricciones ambientales.



Funciones, selección y tipos

Normas que regulan los fluidos de corte: DIN 51385, ASTM D 2881...


- **Aceites de corte:** lubricantes no acuosos, poco poder de refrigeración, efectivos en relación con la reducción de la fricción y el desgaste abrasivo. Se emplean en operaciones de mecanizado severas con grandes caudales de viruta.
- **Taladrinas de aceites solubles (3-10 %):** emulsión de agua, aceites minerales o vegetales y otros aditivos. El agua aumenta el poder de refrigeración. Es el más empleado. Adecuado para operaciones de mecanizado medio y ligero.
- **Taladrinas semisintéticas (2-6 %):** emulsión en agua de aceite mineral o sintético y aditivos.
- **Taladrinas sintéticas (1-5 %):** No incluye aceites, emulsión de agua y aditivos (fundamentalmente anticorrosivos).

Acuosos

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Tipos de operaciones más comunes

1. Torneado
2. Taladrado
3. Fresado

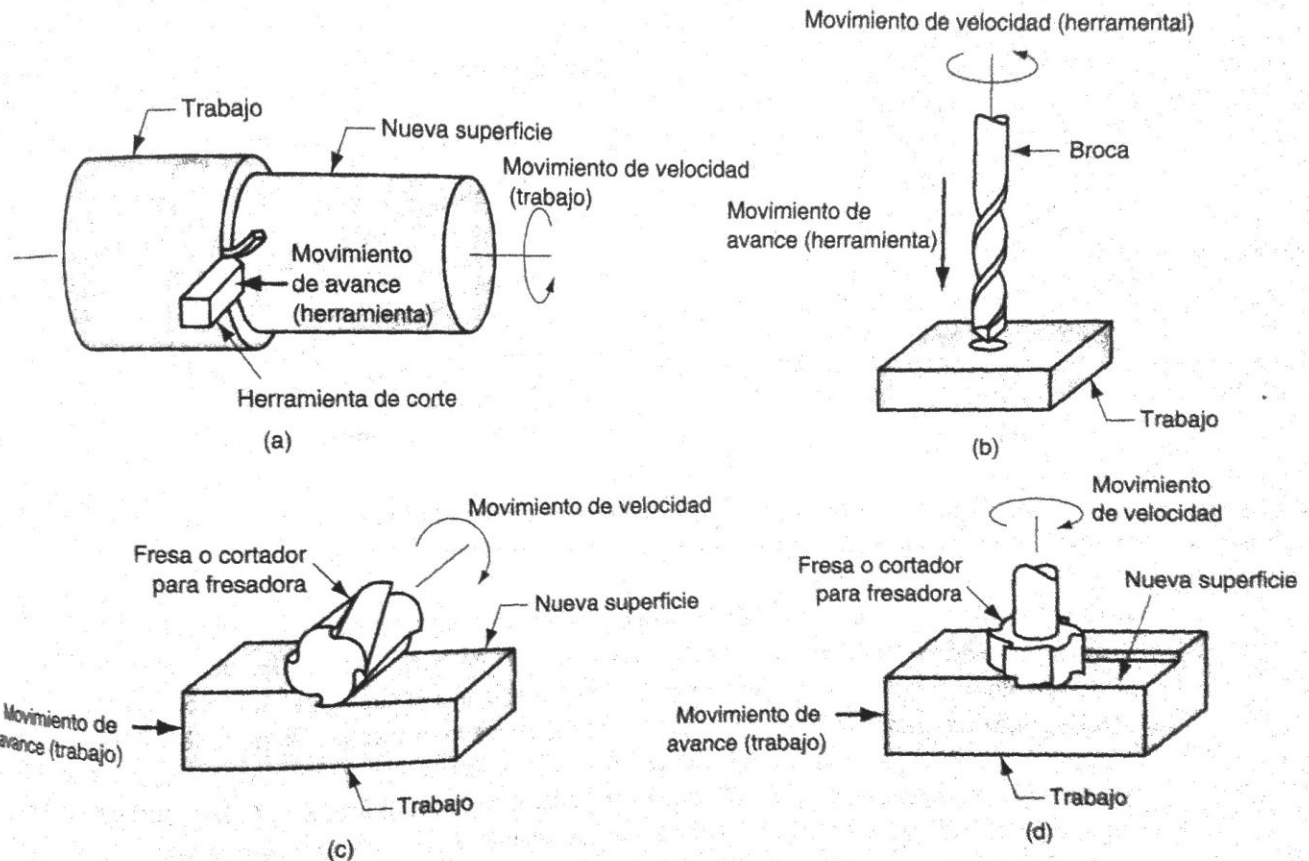

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Torneado

- Velocidad de corte (v):



$$v = \pi D_o N \text{ (mm/min)}$$

- Profundidad de corte (d):

$$d = (D_o - D_f)/2 \text{ (mm)}$$

- Avance lineal (f_r):

$$f_r = N f \text{ (mm/min)}$$

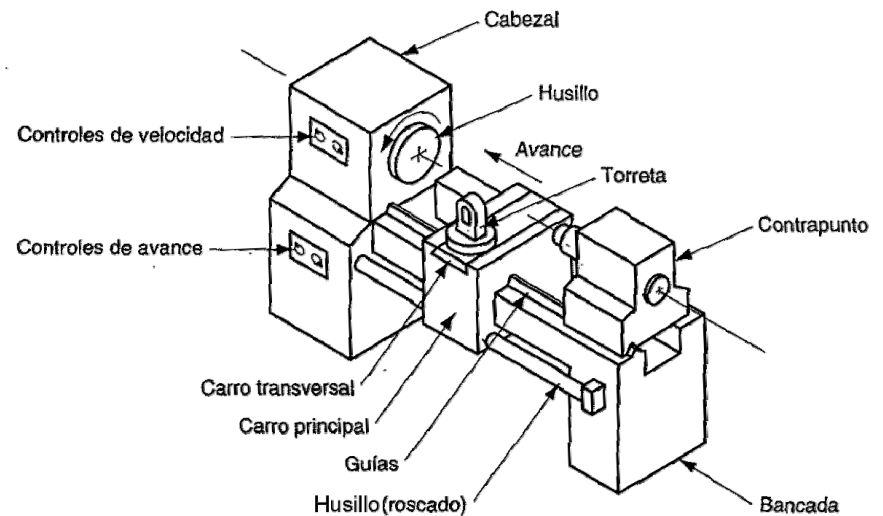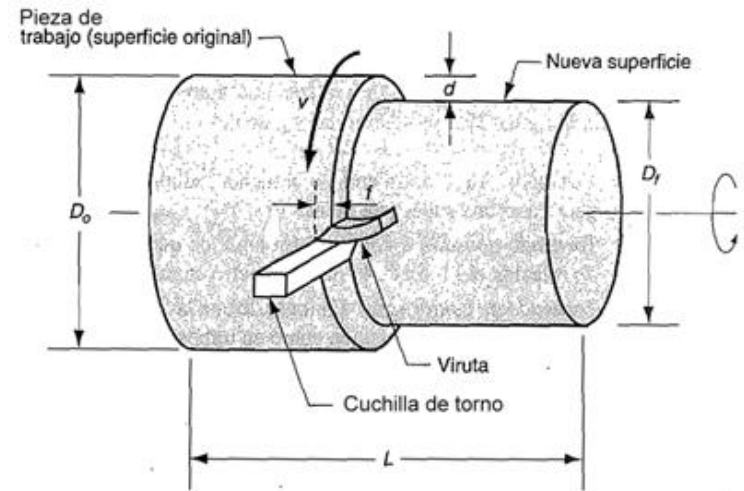

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES



Torneado

- Tiempo de mecanizado de una pasada T_m :

$$T_m = L/f_r$$


- Velocidad de arranque de viruta Q :

$$Q = v f d \text{ (mm}^3\text{/min)}$$

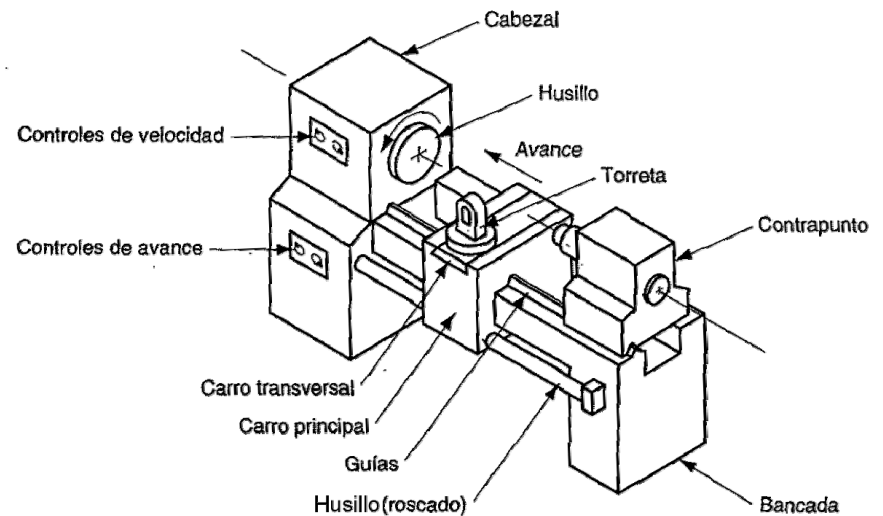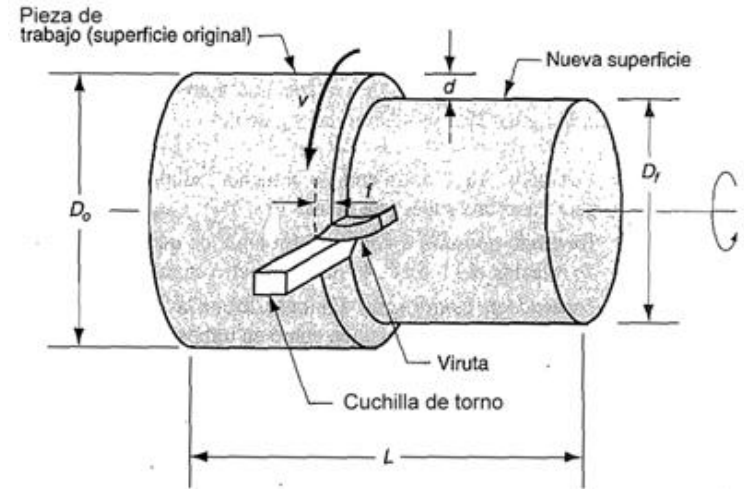

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Torneado




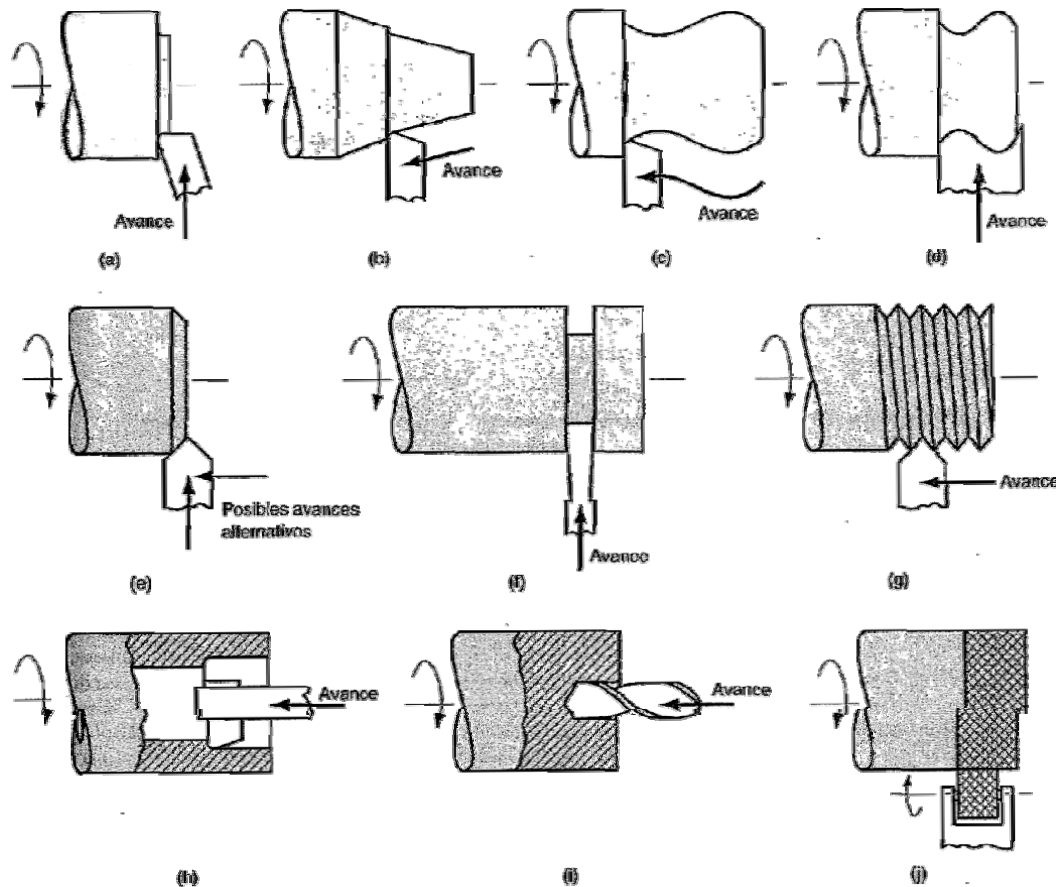


- a. Refrentado
- b. Torneado cónico
- c. Perfilado
- d. Perfilado con herramienta de forma
- e. Chaflanado
- f. Tronzado
- g. Roscado
- h. Barrenado
- i. Taladrado
- j. Moleteado

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Torneado

Métodos de sujeción de la pieza

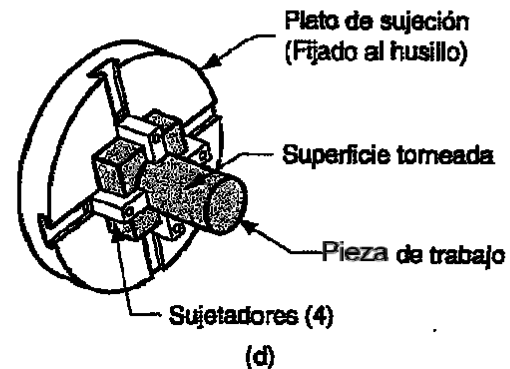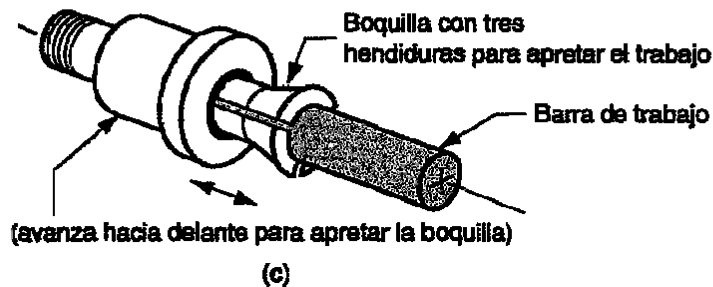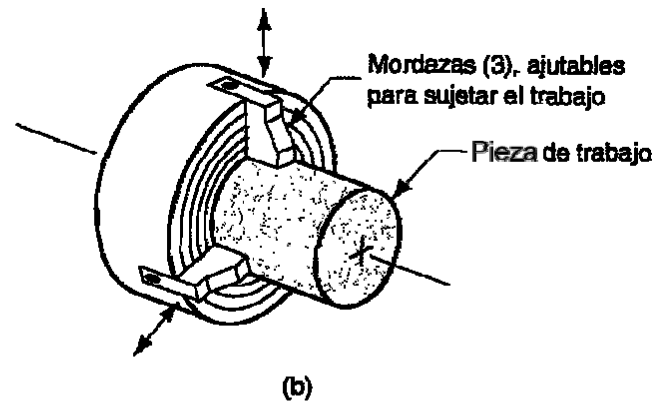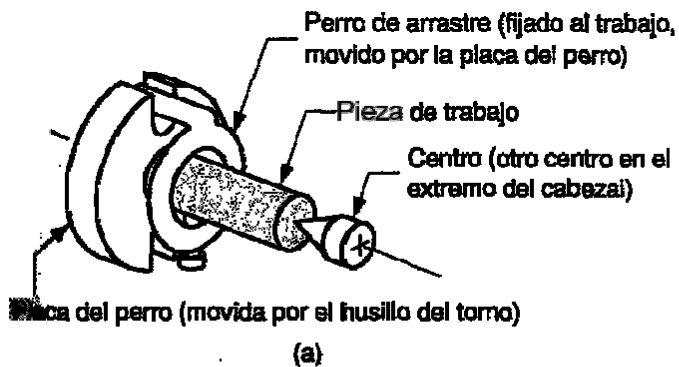

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Taladrado

- Velocidad de corte (v):




$$v = \pi DN \text{ (mm/min)}$$

N (rpm): velocidad de giro de la broca

- Avance lineal (f_r):

$$f_r = N f \text{ (mm/min)}$$

f : avance (mm/rev)

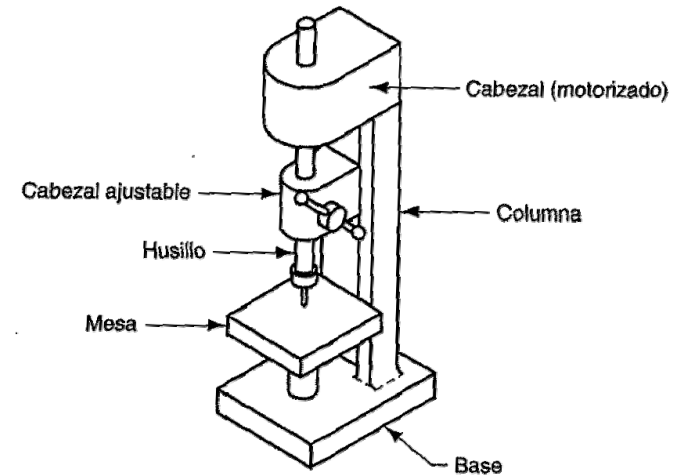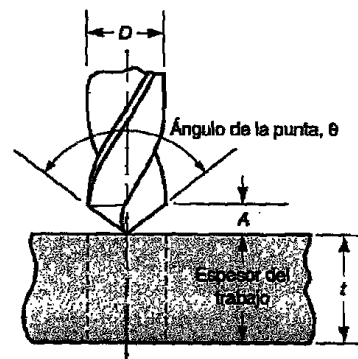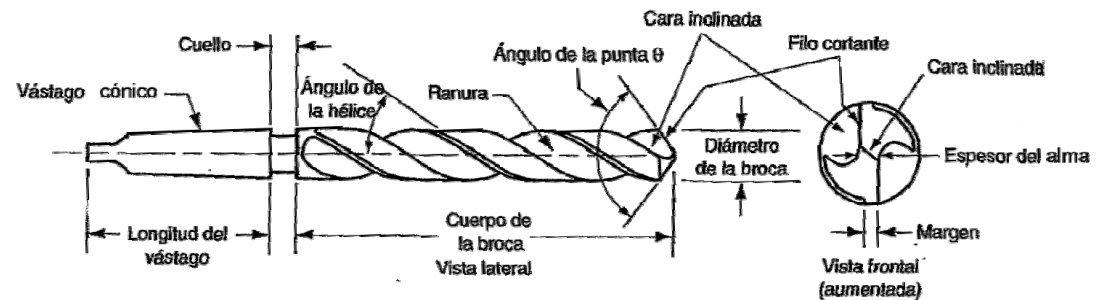

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Taladrado

- Tiempo de taladrado (T_m):

$$T_m = (t + A) / f_r \text{ (min)}$$




t = espesor de la pieza

A = distancia de aproximación (incluye el ángulo de la punta de la broca):

$$A = 0.5 D \tan (90 - \theta/2)$$

- Velocidad de arranque de viruta (Q)


$$Q = \pi D^2 f_r / 4 \text{ (mm}^3\text{/min)}$$

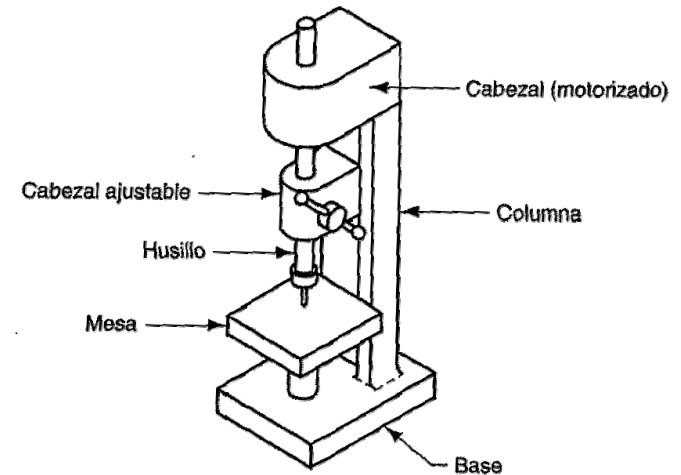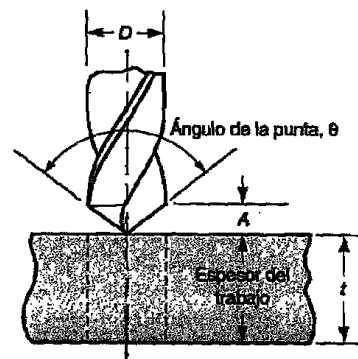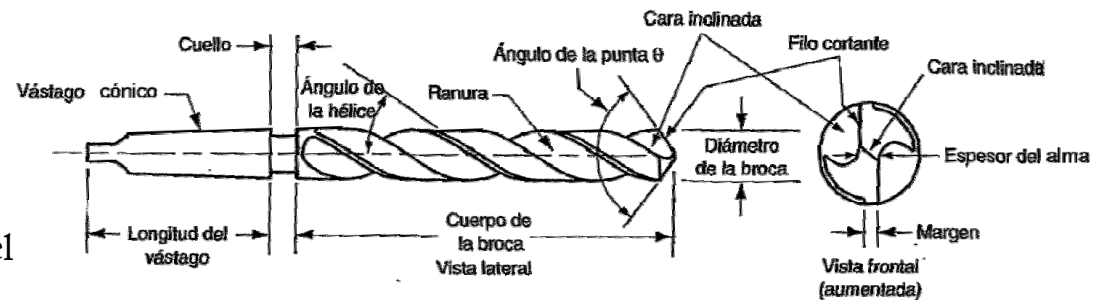

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Taladrado

Taladrado

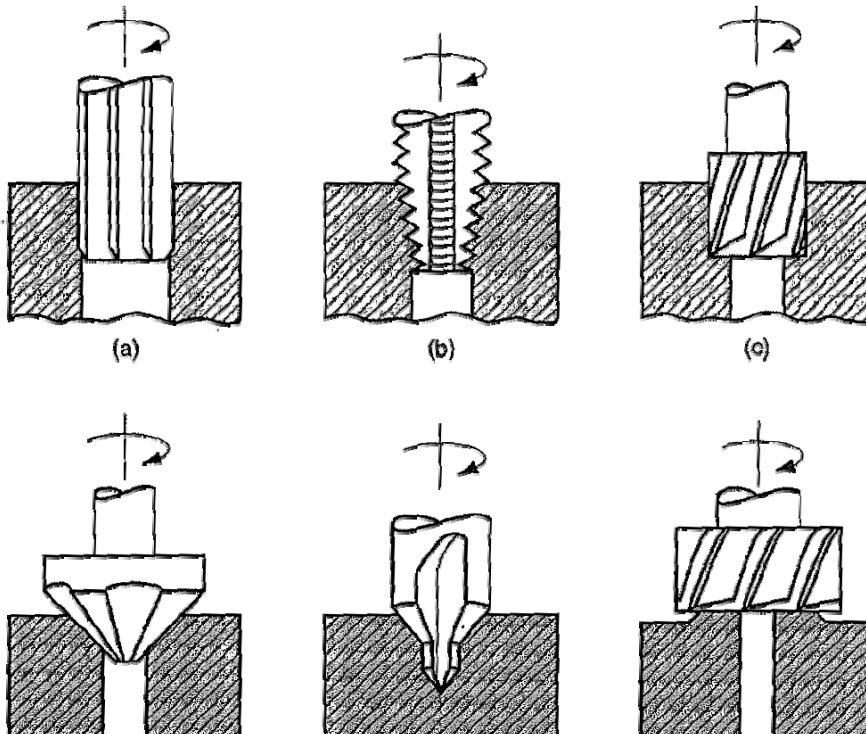

a. Escariado

b. Roscado

c. Abocardado

d. Avellanado

e. Punto de centrado

f. Refrentado

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Fresado


- Velocidad de corte (v):

$$v = \pi DN \text{ (mm/min)}$$

N : velocidad de giro (rpm)

- Avance (f):

Se determina como el avance por diente cortante, llamado carga de viruta, y representa el tamaño de la viruta formada por cada filo de corte.

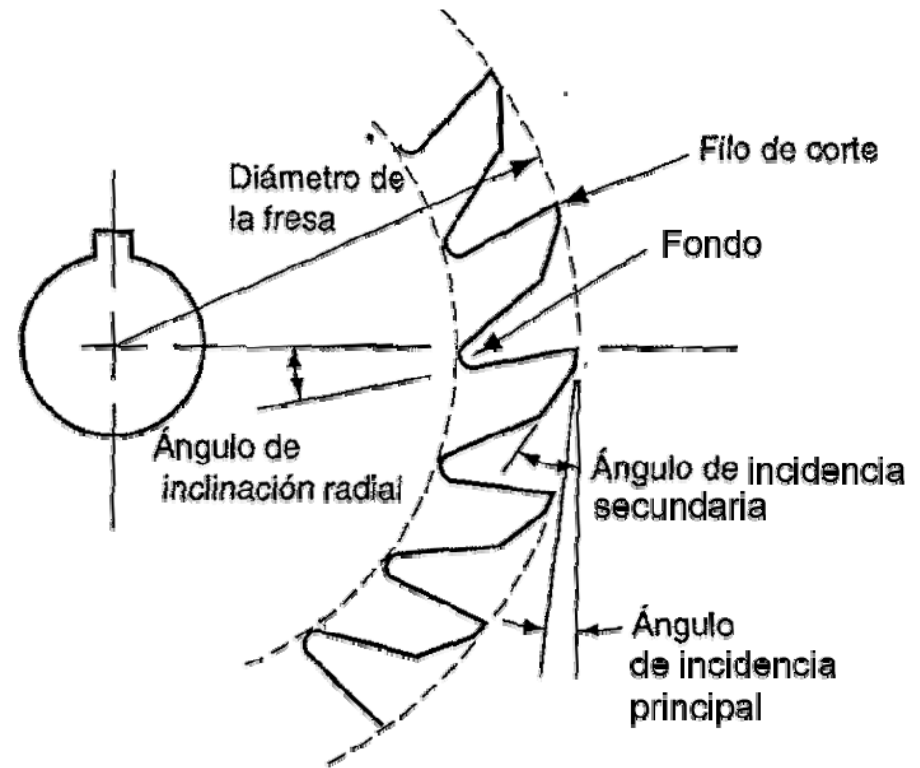

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Fresado

- La velocidad de avance tiene en cuenta la velocidad del husillo portafresas y el número de dientes en la fresa como sigue:

$$f_r = N f n_t$$


f_r = Avance lineal (mm/min)

f = avance (mm/diente)

n_t = número de dientes de la fresa


- Velocidad de arranque de viruta (Q), para una operación de fresado tangencial de planeado con una herramienta de ancho w y profundidad d :

$$Q = w d f_r$$

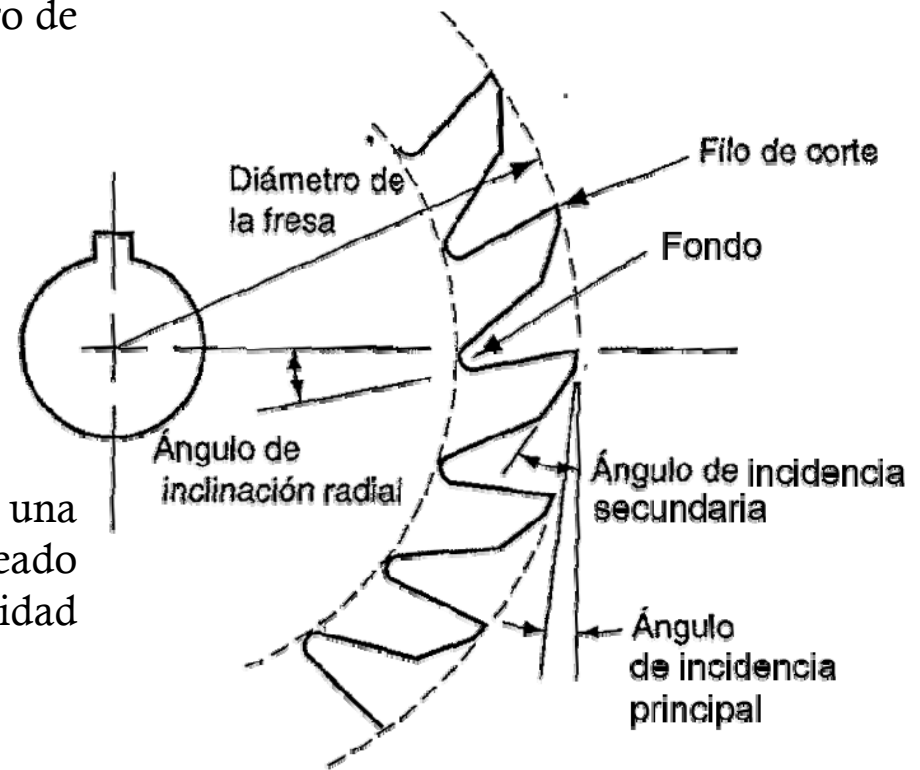

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES


Fresado

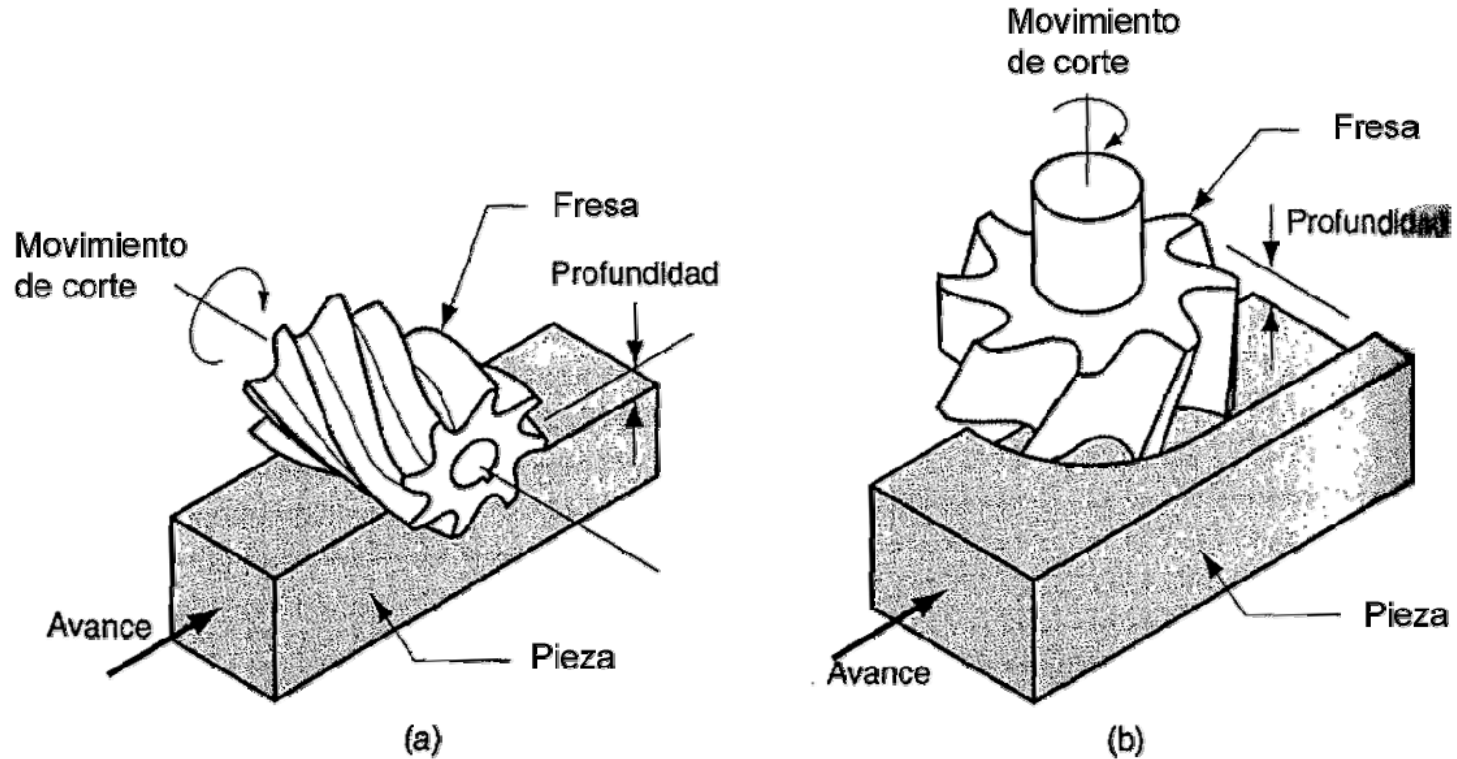


Operaciones básicas: (a) fresado tangencial o periférico, (b) fresado frontal

TÉCNICAS DE MECANIZADO CONVENCIONALES

Fresado

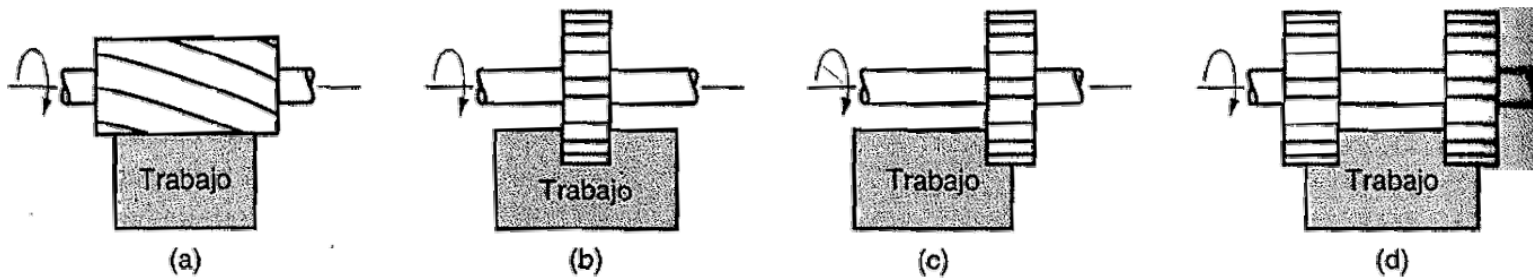


Fresado tangencial o periférico: (a) planeado, (b) ranurado, (c) escalonado, (d) escalonado paralelo

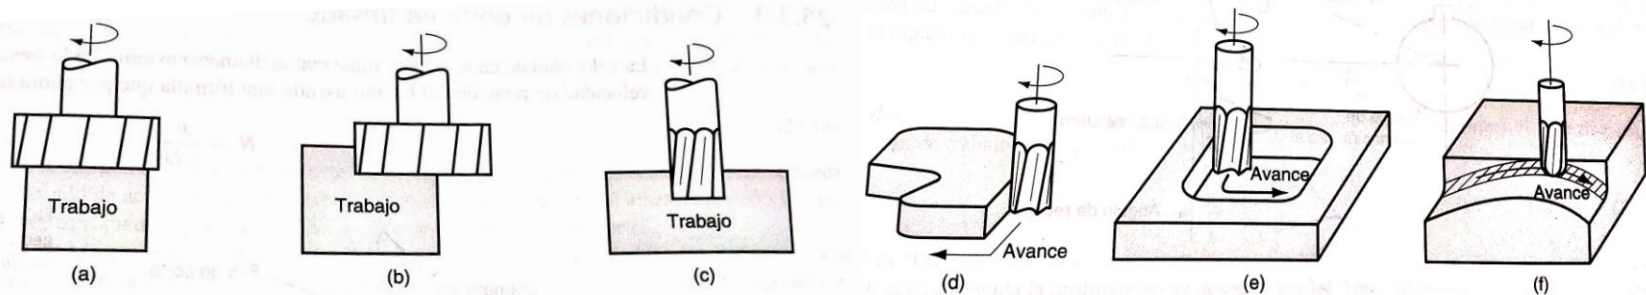

Fresado frontal: (a) planeado, (b) escalonado, (c) ranurado, (d) perfilado, (e) cajeado, (f) fresado de contorno superficial


EJERCICIOS

Definir la secuencia de mecanizado de las siguientes piezas, haciendo un esquema de la evolución en cada operación

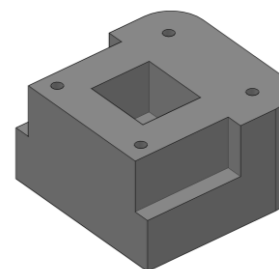

EJERCICIOS

Se requiere fabricar un lote de 1000 piezas como la de la figura a partir de barras de 50 mm de diámetro y 15 cm de largo. Definir las operaciones de mecanizado necesarias para su fabricación y calcular el tiempo necesario para completar el pedido teniendo en cuenta que el tiempo total de cambio de herramienta y otras operaciones es de 0.8 minutos por pieza.

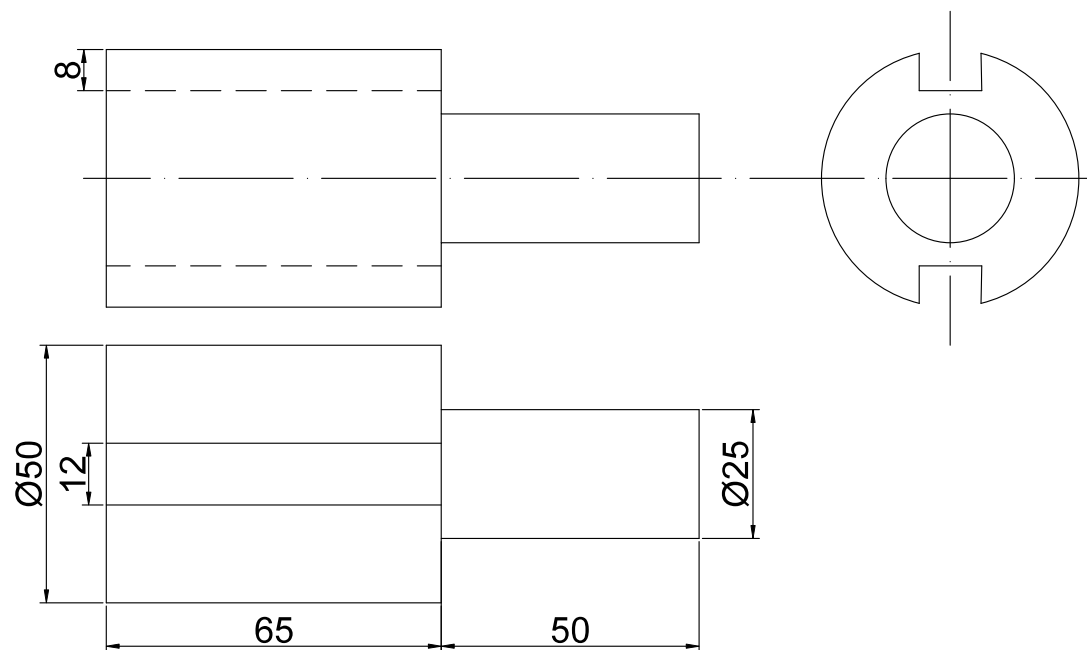

Cotas en mm




EJERCICIOS

Se requiere fabricar un lote de 1000 piezas como la de la figura a partir de barras de 50 mm de diámetro y 15 cm de largo. Definir las operaciones de mecanizado necesarias para su fabricación y calcular el tiempo necesario para completar el pedido teniendo en cuenta que el tiempo total de cambio de herramienta y otras operaciones es de 0.8 minutos por pieza.

Tipo de mecanizado	Avance	Velocidad de corte	Nº Dientes	Velocidad de giro	Profundidad máxima por pasada	Dimensión de la herramienta
Cilindrado	0.2 mm/rev	85 m/min	-	-	2.5 mm	-
Moletado	0.05 mm/rev	60 m/min	-	-	-	-
Tronzado	0.15 mm/rev	-	-	300 rpm	2.5 mm	Anchura 5 mm
Planeado	0.2 mm/diente	255 m/min	4	-	2 mm	Diámetro 50 mm
Escariado	0.16 mm/rev	70 m/min	-	-	-	Diámetro 10 mm
Ranurado	0.1 mm/diente	100 m/min	6	-	4 mm	Anchura de la fresa 7 mm

TECNOLOGÍAS DE MECANIZADO NO CONVENCIONALES

Clasificación de procesos

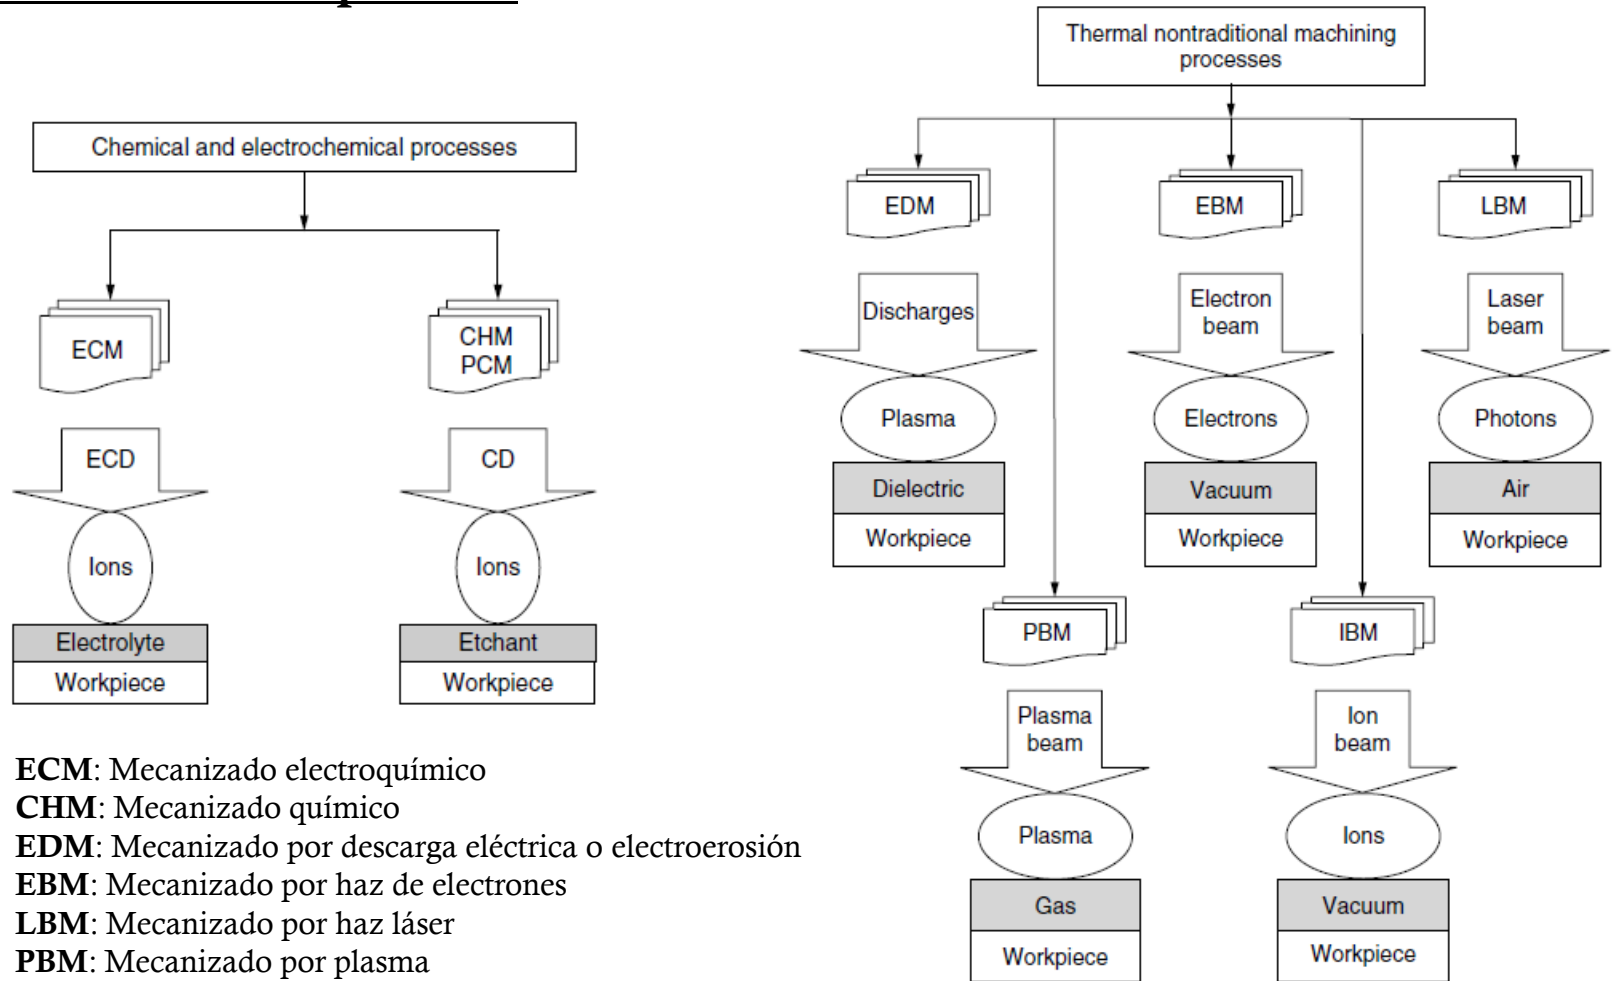

ECM: Mecanizado electroquímico

CHM: Mecanizado químico

EDM: Mecanizado por descarga eléctrica o electroerosión

EBM: Mecanizado por haz de electrones

LBM: Mecanizado por haz láser

PBM: Mecanizado por plasma

IBM: Mecanizado por haz de iones



TECNOLOGÍAS DE MECANIZADO NO CONVENCIONALES

Resumen de procesos

Proceso	Características principales	Parámetros del proceso
Mecanizado Químico	Eliminación de superficial en piezas planas de gran tamaño y superficies curvas; coste de herramienta y equipo bajos; adecuado para baja producción	0.0025-0.1 mm/min
Mecanizado Electroquímico	Formas complejas con cavidades profundas; mayor velocidad que otros procesos de mecanizado no tradicionales; coste de herramienta y equipo elevados; elevado consumo de potencia; de media a alta producción	5-25 V (DC); 1.5-8 A/mm ² ; 2.5-12 mm/min, dependiendo de la intensidad de corriente
Rectificado Electroquímico	Corte y forma de materiales duros, como herramientas de WC; mayor velocidad que en el rectificado tradicional	1-3 A/mm ² ; 25 mm ³ /s por 1000 A
Mecanizado por Descarga Eléctrica	Forma y corte de piezas complejas fabricadas de materiales duros; pueden resultar daños superficiales; se emplea también en procesos de rectificado y corte; coste de herramienta y equipo elevado	50-380 V; 0.1-500 A; 300 mm ³ /min



TECNOLOGÍAS DE MECANIZADO NO CONVENCIONALES

Resumen de procesos

Proceso	Características principales	Parámetros del proceso
Mecanizado por Láser	Corte y huecos en materiales de poco espesor; hay una zona afectada por el calor; no requiere vacío; alto coste de equipo; alto consumo de potencia	0.5-7.5 m/min
Mecanizado por Haz de Electrones	Corte y huecos en materiales de poco espesor; pequeños diámetros; zona afectada por el calor; requiere vacío; alto coste de equipo	1-2 mm ³ /min
Mecanizado por chorro agua	Corte de materiales no metálicos; apto para corte de contornos en piezas flexibles; no hay daño térmico, ruidoso	Varía considerablemente según el material
Mecanizado por chorro de agua abrasivo	Corte de materiales metálicos y no metálicos	Hasta 7.5 m/min
Mecanizado por chorro abrasivo	Corte, corte de ranuras, eliminación de rebabas (desbarbado), grabado y limpieza de materiales metálicos o no metálicos	Varía considerablemente según el material